

VME 9315 BTA

VME 9315 TS

Software-Update

MCU: V7.8 July 08 2013

Wichtige Hinweise

Stand: 08.07.2013

AUDIOVOX®

Diese Anleitung wurde speziell erstellt nur für die Software der Car Receiver AUDIOVOX VME 9315 BTA und VME 9315 TS. **DIE SOFTWARE FÜR DIE RECEIVER VME 9315 BTA UND VME 9315 TS IST NICHT ANWENDBAR AUF ANDERE MODELLE.**

Diese Software verbessert die Funktionalität des UKW-Tuners.

WICHTIGE HINWEISE

- 1. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Update beginnen.**
2. Bitte befolgen Sie alle Schritte genau in der beschriebenen Reihenfolge! Falls während des Updates ein Fehler auftritt, wird das Gerät irreparabel beschädigt.
3. Schalten Sie den Receiver nicht während des Updates aus, ansonsten wird der Receiver funktionsunfähig werden.
4. Schalten Sie das elektrische System im Fahrzeug an, **ohne** den Motor zu starten. Der Motor darf während des Updates nicht gestartet werden. Aktivieren Sie keine Stromverbraucher während des Updates.
5. Audiovox Audio Produkte GmbH übernimmt keine Haftung im Falle eines fehlerhaften Software-Updates und als Folge für die Beschädigung des Gerätes.

VORBEREITUNGEN FÜR DAS UPDATE DES RECEIVERS

1. Zum Update der VME 9315 BTA/VME 9315 TS-Software wird der folgende Gegenstand benötigt:
 - USB-Stick, 1 GB oder größer (bis zu 8 GB)
 2. Formatieren Sie den USB Stick mittels des Windows Datei Explorers auf FAT32.
- Wichtiger Hinweis:** Das Löschen aller Dateien auf dem USB-Stick bewirkt nicht dasselbe wie ein Formatieren des USB-Sticks. Formatieren Sie diesen bitte unbedingt und unmittelbar vor dem Kopieren der Firmware-Dateien auf den USB-Stick !
3. Laden Sie die Datei **VME9315_MCU_V7.8_130708.rar** herunter und entpacken Sie die Datei.
 4. Nach dem Auspacken der Datei **VME9315_MCU_V7.8_130708.rar** entsteht ein Ordner **VME9315_MCU_V7.8_130708**, der 2 Dateien beinhaltet:

Dateiname	Datum	Dateigröße
upd_mcu.ver	24.07.2013 7:50	1 KB
update.img	09.05.2013 7:50	57 KB


Diese 2 Dateien müssen direkt auf den USB-Stick kopiert werden.

Bitte benutzen Sie den Windows Explorer, um den Inhalt der Karte zu überprüfen.
Der Inhalt des USB-Sticks sollte im Windows Explorers so aussehen wie unten gezeigt, kein Ordner soll sichtbar sein und keine anderen Dateien.

 upd_mcu.ver	24.07.2013 07:50	VER-Datei	1 KB
 update	24.07.2013 07:50	Datenträgerabbild...	57 KB

VME 9315 BTA / VME 9315 TS SOFTWARE-UPDATE

1. Schalten Sie den VME 9315 TS/VME 9315 BTA-Receiver ein.
2. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss auf der Frontseite.
3. Kurze Zeit danach erscheint das folgende Auswahlmenü:

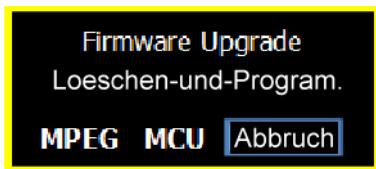

4. Als Grundeinstellung ist die Option **Abbruch** markiert (umrandet). Benutzen Sie den Touchscreen zur Auswahl des MCU-Updates.
5. Nachdem die Taste **MCU** gedrückt wird, beginnt das MCU-Update. Sie sehen diesen Hinweis

Firmware Upgrade
Programmiert, bitte warten
Bitte nicht ausschalten!

und hören zunächst einen Piepton, danach sehen Sie eine Fortschrittsanzeige in Prozent rechts neben dem Text „Bitte nicht ausschalten!“

Das MCU-Update dauert ungefähr 2 Minuten. Bitte warten Sie, bis das Gerät bootet.
Falls das Gerät nicht bootet, prüfen Sie bitte den USB-Stick (erneut formatieren auf FAT32 oder einen anderen USB-Stick verwenden).

6. Nach dem MCU-Update und dem Booten des Gerätes erscheint erneut das Firmware-Upgrade-Menü.
7. The USB-Stick kann nun vom USB-Eingang entfernt werden.
8. Drücken Sie den **Reset**-Knopf links unter dem Lautstärkeregler/Drehregler. Das Gerät bootet nun erneut.
9. Das Update ist nun vollständig.